

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

**Adresse** Avenue Gabriel Emile Lebon, 148  
1160 Auderghem

**Appartement** 2D  
2ième étage droite


**Surface brute** 97 m<sup>2</sup>




Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

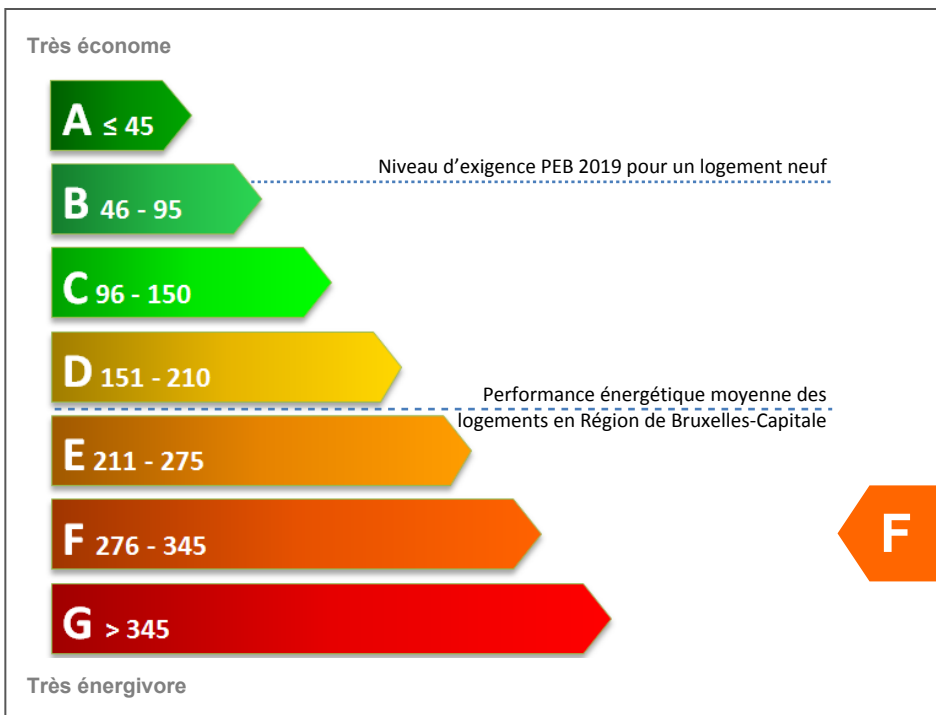

#### Indicateurs spécifiques

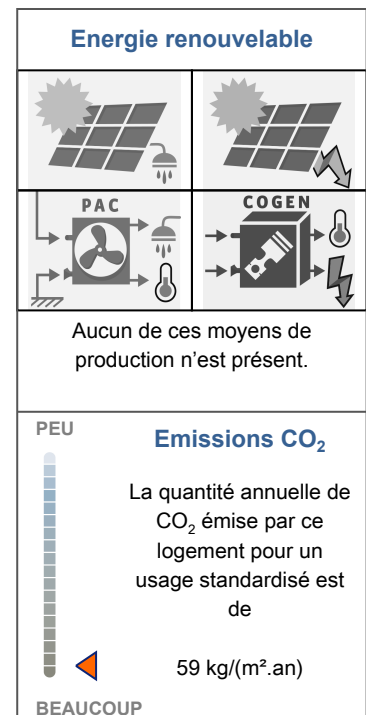

#### Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m <sup>2</sup>	295	[kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	28.584	[kWhEP/an]

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.

Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

### Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Isoler la façade		<b>-43%</b>
2.		Isoler la façade + Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)		<b>-54%</b>
3.		Isoler la façade + Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage) + Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant		<b>-57%</b>

### Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

#### 1. Isoler la façade



*Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

##### Objet de la recommandation

**Superficie à améliorer**  
**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

**56,21 m<sup>2</sup>**      **128**

Façade avant

16,90 m<sup>2</sup>

39

Façade arrière

16,30 m<sup>2</sup>

37

Façade droite

8,93 m<sup>2</sup>

20

Façade gauche

14,08 m<sup>2</sup>

31



copropriété

### 2. Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ) et un profilé donnant à l'ensemble (vitrage + profilé) un coefficient thermique  $U_w$  ne dépassant pas  $1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Châssis bois à simple vitrage	11,01 m <sup>2</sup>	32

### 3. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Châssis synthétique à double ou triple vitrage	7,60 m <sup>2</sup>	7

### 4. Installer un système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation destiné à assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. Le rapport de diagnostic PEB du système de chauffage 1 et 2

Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudiere](http://www.environnement.brussels/chaudiere).

### Informations diverses

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficiés des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.

Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

#### Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



#### Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2019 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2019. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

### Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

### Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur [www.environnement.brussels/certificatPEB](http://www.environnement.brussels/certificatPEB).

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail ([plaintes-certibru@environnement.brussels](mailto:plaintes-certibru@environnement.brussels)) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: [www.environnement.brussels](http://www.environnement.brussels)

**Certificat établi par :**

**Nom :** ROMMELAERE Freddy

**Version de la méthode de calcul :** V 01/2017

**Société :**

**Version du logiciel de calcul :** 1.0.5

**Numéro d'agrément :** 001378332

## Rapport d'encodage

### PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

c

### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

**Date de la visite** 17/07/2019

**Description** Appartement op de 2de verdiep in een gebouw met 10 appartementen , verwarmd met condenserende ketel van 2010

#### Données générales

<b>Référence de l'acte de base</b> : 2D	1	<b>Année de construction</b> : 1955	4
<b>Volume protégé</b> : 299 m <sup>3</sup>		<b>Orientation du bâtiment</b> : Nord-Est	
<b>Surface brute</b> : 97 m <sup>2</sup>	3	<b>Masse thermique</b> : Mi-lourd ou peu-lourd	

L'année de construction est basée sur la date de mise en service du bâtiment.

### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Propriété	1	08/07/2019	kavelnummer - kostenafrekening
Propriété	2	22/07/2019	kadastraal perceelnummer - Brugis
Documents PEB	3	22/07/2019	thermische massa - halfzwaar / matig zwaar
Photos	4	17/07/2019	referentiejaar - ingebruikname lift
Propriété	5	22/07/2019	status wand - mede-eigendom
Propriété	6	22/07/2019	status wand - gemeenschappelijk
Photos	7	17/07/2019	muur - standaard onbekend
Photos	8	17/07/2019	beglazing - enkel glas
Photos	9	17/07/2019	beglazing - dubbel glas
Photos	10	17/07/2019	profieltype - hout
Factures	11	02/10/2000	profieltype - PVC 2 kamers
Photos	12	17/07/2019	nominaal vermogen - op signalisatieplaat
Documentation technique	13	22/07/2019	isolatie vat - boiler aan CV



## Rapport d'encodage

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Documentation technique	14	22/07/2019	ketelrendement - deellast bij 30%
Photos	15	17/07/2019	aantal wooneenheden - bellen ingang
Attestation de contrôle périodique PEB	16	11/12/2017	EPB attest - attest periodieke controle
Photos	17	17/07/2019	isolatie aanwezig - circulatieleiding

## COMPOSANTES DES PAROIS

### I. Composantes opaques sans isolant identifié

Murs	R (m <sup>2</sup> .K/W)
<b>MUSI01</b> MUUR STANDAARD ONBEKEND Type de construction : Mur standard Lamme d'air : inconnue	0,20
7	Pas d'isolation constatée

### II. Composantes châssis

Portes	U <sub>D</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
<b>1. Portes vitrées</b> <b>PO01</b> DEUR + GLAS 75% ISO? Non métallique non isolée	4,45
25% Simple vitrage	8
	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K) g
	5,80 0,85
Fenêtres	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
<b>1. Fenêtres entièrement vitrées</b> <b>FE01</b> RAAM HOUT + ENKEL GLAS Profilés en bois	5,08
10 Simple vitrage	8
	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K) g
	5,80 0,85
<b>FE02</b> RAAM PVC 2 KAMERS + DUBBEL GLAS Profilés synthétiques - thermiques	2,94
11 Double vitrage classique	9
	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K) g
	2,90 0,76

## Rapport d'encodage

### PAROIS DE DEPERDITION

#### I. FACADES




	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Façade avant	26,12 m <sup>2</sup>		9,22 m <sup>2</sup>		16,90 m <sup>2</sup>
Façade arrière	26,33 m <sup>2</sup>		10,03 m <sup>2</sup>		16,30 m <sup>2</sup>
Façade gauche	14,08 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		14,08 m <sup>2</sup>
Façade droite	9,79 m <sup>2</sup>		0,86 m <sup>2</sup>		8,93 m <sup>2</sup>

Façade avant		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	FAV01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUSI01	26,12 m <sup>2</sup>	Extérieur	Commun 5	Nord-Est 2,70 c
		Ouvertures					
2		Fenêtre	FE01	8,84 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		5,08 c
2		Fenêtre	FE01	0,38 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		5,08 c
Façade arrière		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	FAR01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUSI01	26,33 m <sup>2</sup>	Extérieur	Commun 5	Sud-Ouest 2,70 c
		Ouvertures					
3		Fenêtre	FE02	3,73 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		2,94 c
3		Fenêtre	FE02	3,87 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		2,94 c
2		Fenêtre	FE01	0,93 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		5,08 c
		Porte	PO01	1,50 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		4,45 c
Façade gauche		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	FGA01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUSI01	10,69 m <sup>2</sup>	Extérieur	Commun 5	Sud-Est 2,70 c
1	FGA02	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUSI01	3,39 m <sup>2</sup>	Extérieur	Mitoyen 6	Sud-Est 2,70 c
Façade droite		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	FDR01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUSI01	9,79 m <sup>2</sup>	Extérieur	Commun 5	Nord-Ouest 2,70 c
		Ouvertures					
2		Fenêtre	FE01	0,86 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		5,08 c

## Rapport d'encodage

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

## I. LE CHAUFFAGE

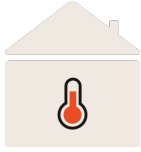

	Type de chauffage	Part de l'habitation
<b>Système de chauffage 1</b>	Chauffage central collectif	67 %
<b>Système de chauffage 2</b>	Chauffage central collectif	33 %

**Système de chauffage 1****Energetische sector1**

## Producteur

**1. Chaudière****PROD1** ELCO R601

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	16
Technologie	à condensation	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2010	Rendement à 30% de charge	110 % sur PCI	14
Puissance nominale	142,10 kW	T° à 30% de charge	30,00 °C	12

**PROD2** ELCO R601

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	16
Technologie	à condensation	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2010	Rendement à 30% de charge	110 % sur PCI	14
Puissance nominale	142,10 kW	T° à 30% de charge	30,00 °C	12

**Système de production**

La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.	Nombre d'unités PEB desservies	20	15
Au moins un réservoir tampon n'est pas dans un volume protégé.	Attestation de réception	absente	
L'irrigation n'est pas maintenue à l'arrêt.	Nombre d'appareils avec veilleuse	0	

**Système d'émission**

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.

Un dispositif de comptage individuel des quantités de chaleur pour le chauffage est présent.

La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 2 et 10 m.

La pompe de circulation est régulée.

**Système de chauffage 2****Energetische sector2**

## Producteur

**1. Chaudière****PROD1** ELCO R601

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	16
Technologie	à condensation	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2010	Rendement à 30% de charge	110 % sur PCI	14
Puissance nominale	142,10 kW	T° à 30% de charge	30,00 °C	12

**PROD2** ELCO R601

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	16
Technologie	à condensation	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2010	Rendement à 30% de charge	110 % sur PCI	14
Puissance nominale	142,10 kW	T° à 30% de charge	30,00 °C	12

## Rapport d'encodage

### Système de production

La production de chaleur est réglée par sonde extérieure.	Nombre d'unités PEB desservies	20	15
Au moins un réservoir tampon n'est pas dans un volume protégé.	Attestation de réception	absente	
L'irrigation n'est pas maintenue à l'arrêt.	Nombre d'appareils avec veilleuse	0	

### Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec au moins une vanne manuelle. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.

Un dispositif de comptage individuel des quantités de chaleur pour le chauffage est présent.

La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 2 et 10 m.

La pompe de circulation est réglée.

## II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
<b>Installation ECS1</b>	Installation collective	Cuisine et salle de bains

<b>Installation ECS1</b>	<b>SWW1</b>	
Nombre d'unités PEB desservies	20	15

### Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

Aucun échangeur à plaques n'est présent.

### Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent. 13 Volume du ballon 526,00 litres

### Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.

Une boucle sanitaire isolée est présente. 17

## III. INSTALLATION DE VENTILATION



<b>Locaux secs</b>	<b>Nom du local</b>	<b>Dispositif de ventilation</b>	<b>Mode de ventilation</b>
	Séjour		Non
<b>Locaux humides</b>	<b>Nom du local</b>	<b>Dispositif de ventilation</b>	<b>Mode de ventilation</b>
	Salle de bain		Non

4 Aucun système de ventilation n'est présent.

### IDENTIFICATIE VAN DE WONING

**Adres** Gabriel Emile Lebonlaan, 148  
1160 Oudergem

**Appartement** 2D  
2de verdiep rechts


**Vloeroppervlakte** 97 m<sup>2</sup>




Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

## Energieprestatie-indicatoren van de woning

### Energieklasse

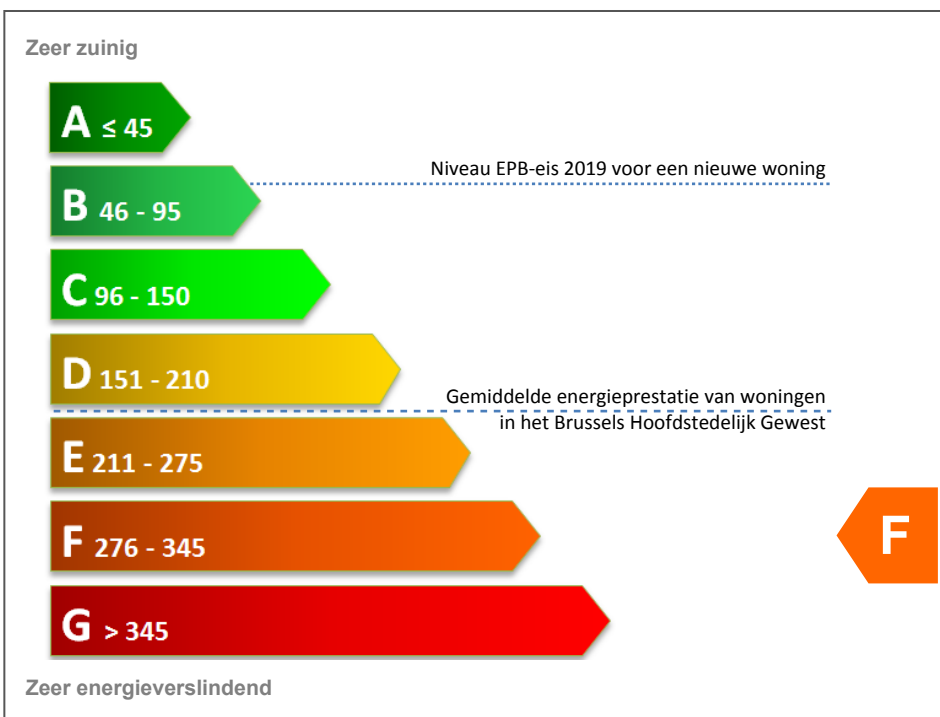

### Specifieke indicatoren

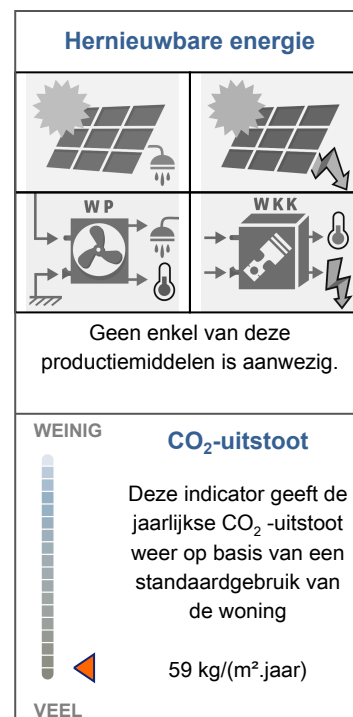

### Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m <sup>2</sup>	295	[kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Totaal primair energieverbruik per jaar	28.584	[kWhPE/jaar]

### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificeerder ingevoerde gegevens.

Om deze gegevens op te meten, baseert de certificeerder zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificeerder konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

### De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energieklasse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		De gevel isoleren		<b>-43%</b>
2.		De gevel isoleren + Vensters vervangen (profiel en glaswerk)		<b>-54%</b>
3.		De gevel isoleren + Vensters vervangen (profiel en glaswerk) + Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing		<b>-57%</b>

### Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

#### 1. De gevel isoleren



*Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.*

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

##### Object van de aanbeveling

**Te verbeteren oppervlakte**      **Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

**56,21 m<sup>2</sup>**      **128**

Voorgevel

16,90 m<sup>2</sup>

39

Achterevel

16,30 m<sup>2</sup>

37

Rechterevel

8,93 m<sup>2</sup>

20

mede-eigendom

Linkergevel

14,08 m<sup>2</sup>

31

### 2. Vensters vervangen (profiel en glaswerk)



*De profielen van deze ramen zijn verouderd of er is geen enkele informatie beschikbaar over hun thermische coëfficiënt. De thermische prestaties van deze ramen zijn dus erg laag, ongeacht de kwaliteit van de beglazing.*

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ) en een profiel dat aan het geheel (beglazing + profiel) een thermische coëfficiënt  $U_w$  geeft die niet meer dan  $1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  bedraagt (om te laten opnemen in het bestek). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Houten raam met enkele beglazing	11,01 m <sup>2</sup>	32

### 3. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



*De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.*

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Kunststof raam met dubbele of driedubbele beglazing	7,60 m <sup>2</sup>	7

### 4. Een ventilatiesysteem installeren



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit van de binnenlucht en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.*

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.



### EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

<https://leefmilieu.brussels/professionals-verwarming>.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem 1 en 2

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Diverse informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklassen.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

#### Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



#### Energieklasse

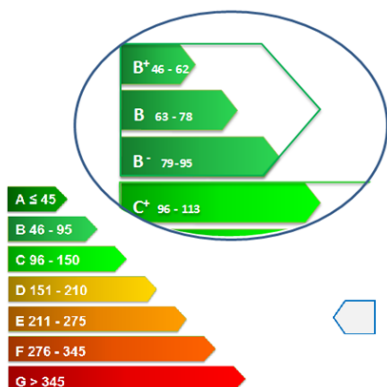

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippelijntje die het "Niveau EPB-eis 2019 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2019 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklassen kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklassen die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

### Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

### Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op [www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat](http://www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat).

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail ([klachten-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:klachten-certibru@leefmilieu.brussels)) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: [www.leefmilieu.brussels](http://www.leefmilieu.brussels)

**Certificaat opgesteld door :** **Naam :** ROMMELAERE Freddy

**Rekenmethodeversie :** V 01/2017

**Firma :**

**Softwareversie :** 1.0.5

**Erkenningsnummer :** 001378332

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid c

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 17/07/2019

**Omschrijving** Appartement op de 2de verdiep in een gebouw met 10 appartementen , verwarmd met condenserende ketel van 2010

Algemene gegevens

<b>Referentie van de basisakte</b> : 2D <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	<b>Bouwjaar</b> : 1955 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>
<b>Beschermd volume</b> : 299 m <sup>3</sup>	<b>Oriëntatie voorgevel</b> : Noord-Oost
<b>Bruto vloeroppervlakte</b> : 97 m <sup>2</sup> <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	<b>Thermische massa</b> : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is gebaseerd op de datum van ingebruikname van het gebouw.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Eigendom	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	08/07/2019	kavelnummer - kostenafrekening
Eigendom	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	22/07/2019	kadastraal perceelnummer - Brugis
EPB documenten	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	22/07/2019	thermische massa - halfzwaar / matig zwaar
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>	17/07/2019	referentiejaar - ingebruikname lift
Eigendom	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>	22/07/2019	status wand - mede-eigendom
Eigendom	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span>	22/07/2019	status wand - gemeenschappelijk
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>	17/07/2019	muur - standaard onbekend
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span>	17/07/2019	beglazing - enkel glas
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span>	17/07/2019	beglazing - dubbel glas
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">10</span>	17/07/2019	profieltype - hout
Facturen	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">11</span>	02/10/2000	profieltype - PVC 2 kamers
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">12</span>	17/07/2019	nominaal vermogen - op signalisatieplaat
Technische documentatie	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">13</span>	22/07/2019	isolatie vat - boiler aan CV

## Coderingsverslag

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Technische documentatie	14	22/07/2019	ketelrendement - deellast bij 30%
Foto's	15	17/07/2019	aantal wooneenheden - bellen ingang
Attest van EPB-periodieke controle	16	11/12/2017	EPB attest - attest periodieke controle
Foto's	17	17/07/2019	isolatie aanwezig - circulatieleiding

### COMPONENTEN VAN DE WANDEN

#### I. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

Muren		R (m <sup>2</sup> .K/W)
MUZI01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	0,20 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Hoofdtype : Muur standard <span style="float: right; border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span> Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld

#### II. Componenten openingen

Deuren		U <sub>D</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
<b>1. Deuren met beglazing</b>		
DE01	DEUR + GLAS 75% ISO?	4,45 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Ongeïsoleerd niet metaal <span style="float: right;">25% Enkelvoudige beglazing</span>		<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)    g <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">5,80</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">0,85</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>

Ramen		U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
<b>1. Ramen volledig voorzien van beglazing</b>		
RA01	RAAM HOUT + ENKEL GLAS	5,08 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Houten profielen <span style="float: right; border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">10</span> Enkelvoudige beglazing		<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span> U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)    g <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">5,80</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">0,85</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
RA02	RAAM PVC 2 KAMERS + DUBBEL GLAS	2,94 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Therm. kunststof profielen <span style="float: right; border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">11</span> Gewone dubbele beglazing		<span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">9</span> U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)    g <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">2,90</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">0,76</span> <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>

## Coderingsverslag

### VERLIESWANDEN

#### I. GEVELS




	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
<b>Voorgevel</b>	26,12 m <sup>2</sup>		9,22 m <sup>2</sup>		16,90 m <sup>2</sup>
<b>Achtergevel</b>	26,33 m <sup>2</sup>		10,03 m <sup>2</sup>		16,30 m <sup>2</sup>
<b>Linkergevel</b>	14,08 m <sup>2</sup>		0,00 m <sup>2</sup>		14,08 m <sup>2</sup>
<b>Rechteregevel</b>	9,79 m <sup>2</sup>		0,86 m <sup>2</sup>		8,93 m <sup>2</sup>

Voorgevel		Component	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	MUV01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUZI01	26,12 m <sup>2</sup>	Buiten	Mede-eigendof 5	Noord-Oost 2,70 c
<b>Openingen</b>							
2		Raam	RA01	8,84 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		5,08 c
2		Raam	RA01	0,38 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		5,08 c
Achtergevel		Component	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	MUA01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUZI01	26,33 m <sup>2</sup>	Buiten	Mede-eigendof 5	Zuid-West 2,70 c
<b>Openingen</b>							
3		Raam	RA02	3,73 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2,94 c
3		Raam	RA02	3,87 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2,94 c
2		Raam	RA01	0,93 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		5,08 c
		Deur	DE01	1,50 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		4,45 c
Linkergevel		Component	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	MUL01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUZI01	10,69 m <sup>2</sup>	Buiten	Mede-eigendof 5	Zuid-Oost 2,70 c
1	MUL02	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUZI01	3,39 m <sup>2</sup>	Buiten	Gemeen-schappelijk 6	Zuid-Oost 2,70 c
Rechteregevel		Component	Oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	MUR01	MUUR STANDAARD ONBEKEND	MUZI01	9,79 m <sup>2</sup>	Buiten	Mede-eigendof 5	Noord-West 2,70 c
<b>Openingen</b>							
2		Raam	RA01	0,86 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		5,08 c

## Coderingsverslag

### TECHNISCHE INSTALLATIES

#### I. VERWARMING

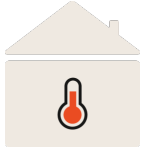

	Verwarmingstype	Deel woning
<b>Verwarmingssysteem 1</b>	Collectieve centrale verwarming	67 %
<b>Verwarmingssysteem 2</b>	Collectieve centrale verwarming	33 %

#### Verwarmingssysteem 1 Energetische sector1

##### Generator

##### 1. Ketel

###### GEN1 ELCO R601

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	16
Technologie	condenserend	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2010	Rendement 30% deellast	110 % op OVW	14
Nominaal vermogen	142,10 kW	12	T° ingaand 30%	30,00 °C

###### GEN2 ELCO R601

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	16
Technologie	condenserend	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2010	Rendement 30% deellast	110 % op OVW	14
Nominaal vermogen	142,10 kW	12	T° ingaand 30%	30,00 °C

##### Productiesysteem

De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd.	Aantal bediende EPB-eenheden	20	15
Minimaal 1 buffervat buiten het beschermd volume.	Opleveringsattest	afwezig	
De doorstroming wordt bij stilstand niet gehandhaafd.	Aantal toestellen met waakvlam	0	

##### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

Er is een individueel meetsysteem van warmtehoeveelheden voor de verwarming aanwezig.

De ongeïsoleerde leidinglengte buiten het beschermd volume is tussen 2 en 10 m.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

#### Verwarmingssysteem 2 Energetische sector2

##### Generator

##### 1. Ketel

###### GEN1 ELCO R601

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	16
Technologie	condenserend	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2010	Rendement 30% deellast	110 % op OVW	14
Nominaal vermogen	142,10 kW	12	T° ingaand 30%	30,00 °C

###### GEN2 ELCO R601

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	16
Technologie	condenserend	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2010	Rendement 30% deellast	110 % op OVW	14
Nominaal vermogen	142,10 kW	12	T° ingaand 30%	30,00 °C

## Coderingsverslag

### Productiesysteem

De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd.	Aantal bediende EPB-eenheden	20	15
Minimaal 1 buffervat buiten het beschermd volume.	Opleveringsattest	afwezig	
De doorstroming wordt bij stilstand niet gehandhaafd.	Aantal toestellen met waakvlam	0	

### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met minstens een manuele kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

Er is een individueel meetsysteem van warmtehoeveelheden voor de verwarming aanwezig.

De ongeïsoleerde leidinglengte buiten het beschermd volume is tussen 2 en 10 m.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

## II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedaane lokalen
<b>Installatie SWW1</b>	Collectieve installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW1	SWW1	
------------------	------	--

Aantal bediende EPB-eenheden	20	15
------------------------------	----	----

### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Geen platenwisselaar aanwezig.

### Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.	13	Volume voorraadvat	526,00 liters
----------------------------------	----	--------------------	---------------

### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is een geïsoleerde distributiekring aanwezig.	17
--	----

## III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Woonkamer	Nee	

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Badkamer	Nee	

4 Geen enkel ventilatiesysteem aanwezig.